




## Merkmale

- Für 2 bis 4 Wägezellen (ZK4)
- Für 5 bis 6 Wägezellen (ZK6)
- Anschluss der Wägezellenleitungen auf einer Klemmenreihe
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Schutzart IP65
- Verschraubungen aus Messing, vernickelt
- Zusätzliche Dichteinsätze für 5-10mm
- Abmessungen: 175 x 105 x 57mm

## 1.) Montage

Die Befestigung erfolgt mittels zweier Zylinderschrauben M4 (Länge mind. 20mm), Bohrungsabstand 163mm x 52mm. Abmessungen siehe unten:

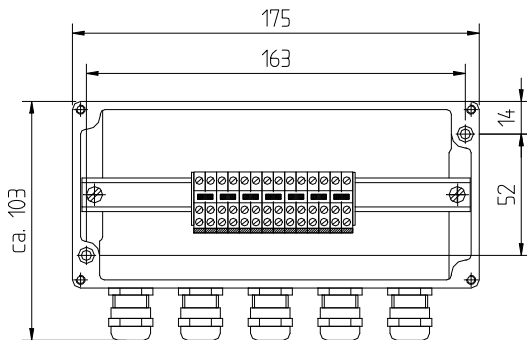

Nicht benötigte Verschraubungen müssen gegen die beiliegenden Blindstopfen getauscht werden. Bei einem Klemmbereich von 3-7mm (oder 5 - 10mm bei ausgetauschten Dichteinsätzen) für die Wägezellenleitung und für die Messleitung erreichen die Klemmenkästen die Schutzart IP65.


## 2.) Elektrischer Anschluss

Es werden folgende Abkürzungen bei der Beschriftung der Klemmen verwendet:

|                         |        |     |    |
|-------------------------|--------|-----|----|
| Eingang bzw. Excitation | E+     | und | E- |
| Rückführung bzw. Sense  | S+     | und | S- |
| Ausgang bzw. Signal     | A+     | und | A- |
| Schirmung bzw. Screen   | (ohne) |     |    |

Die Wägezellenleitungen werden auf die doppelstöckige Vorderseite der Klemmenreihe aufgelegt („Huckepack-Klemmen“). Die Messleitung zur Auswerte-Elektronik wird auf die gegenüberliegende Seite aufgelegt. Die Erdung der Schirmung erfolgt in der Regel über das Anzeigergerät, da der Wägezellenkörper nicht mit dem Schirm verbunden ist. Bei Wägezellen, die eine Verbindung von Schirm und Wägezellenkörper haben, wie z. B. der Typ RLC, erfolgt die Erdung der Schirmung über die Wägezelle.

Nachfolgend ist der korrekte Anschluß eines Wiegesystems mit vier Wägezellen dargestellt

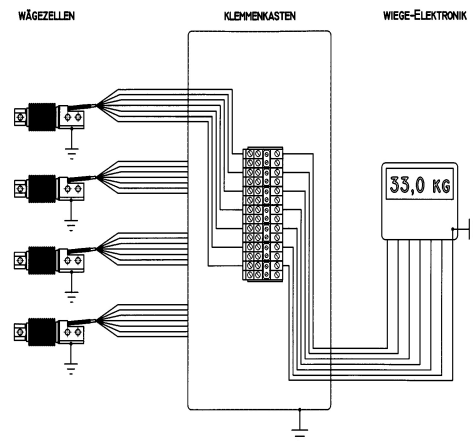

### Bitte beachten:

**Wenn 4-Leiter-Wägezellen mit einem 6-Leiter-Auswertegerät kombiniert werden, müssen die Klemmen E+ und S+ sowie E- und S- gebrückt werden!**

Zur Beantwortung weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns einfach an: